


# プッシュインパクト継手接続要領


## ①被膜の剥離

12山程度（目安 8～20A：約50mm、  
25A：約70mm）被膜を剥離する。

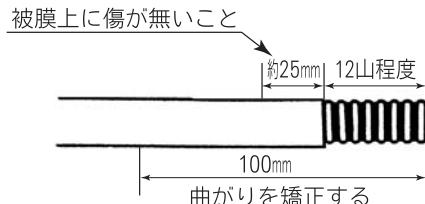

## ②原管の切断

原管を7山残して切断する。  
(6山も施工可能です)

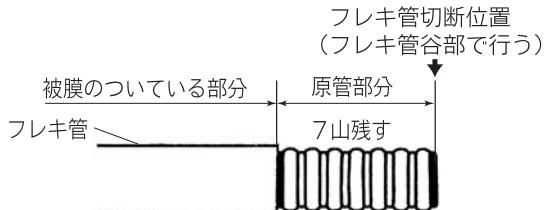


**△ 警告** フレキ管の一部が切れずに残った場合には、折るようにして切り離す。切断後、切断面及び管先端から5山間にめくれ（ぱり）、へこみ、扁平、山潰れ等の原管の変形が無いことを確認する。

**△ 注意** 被膜が浮いていないこと。浮いていると挿入不良の原因となります。

## ③フレキ管の挿入

フレキ管を継手奥に突き当たるまで挿入する。音、又は感触で挿入確認が出来る。

フレキ管がナット内面に触れないように管軸に対し真っ直ぐに力を加える

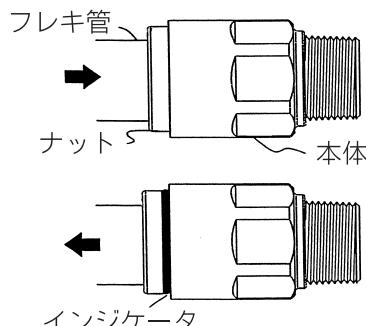

フレキ管を「カチッ」という感触があるところまで、真っ直ぐ引張り、インジケータがでている事を確認する。

管軸方向に真っ直ぐ引張り、フレキ管が抜けていないこと、且つ、インジケータがでていることを確認できれば施工完了です。

### ※フレキ管が挿入不足の場合

インジケータがでずにフレキ管が抜けてくる。

そのときは改めて「③フレキ管の挿入」の作業をやり直して下さい。

**△ 警告** • インジケータ（分解用リング兼用）は外さない  
• 継手は再使用を禁止します。  
• 他の部品と接続する管用テープねじ部にはシール材を使用下さい。

伊藤鉄工株式会社

愛知県碧南市道場山町1-70  
TEL(0566)41-4328 FAX48-0692